

SYN AV BETONGPLATTOR PÅ MARK, 2019-08-15.

FASTIGHET: Norraby 3:106, 3:107 och 3:111.

Närvarande: Tom Johannesen, Oscar Hedvall och Sören Edheimer.

Ärendet avser att okulärt avsyna betongplattor samt installationer i möjligaste mån eftersom plattorna redan är gjutna.

Följande plattor är gjutna:

Norraby 3:106	2 st
Norraby 3:107	1 st
Norraby 3:111	1 st

Synpunkter på utfört arbete:

1. Radonslangar är ej dragna med täta rör sista delen (1,5 m) under plattor. Endast perforerad slang har dragits.
2. Elservis är inte indragen i byggnad.
3. Svetsplåtar är ej rostskyddsbehandlade.
4. Golvvärmslingor troligen ej provtryckta.
5. Tappvattenservisen är ej förlagd i skyddsror genom betongen.
6. Urtag i platta (enl. ritning) för murad källaryttervägg är ej utfört.
7. I övrigt verkar plattorna ha ett godtagbart utförande. Socklar har raka linjer samt plattornas jämnhet är acceptabel. Viss spackling kan ev. krävas före golvbeläggning.

Synerförrättare


Sören Edheimer